


ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

HT113C

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

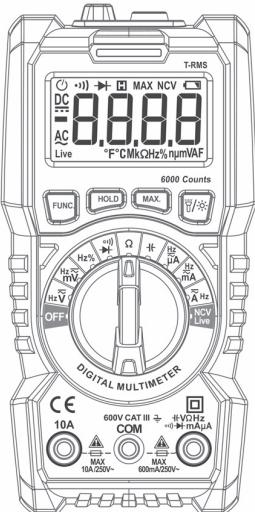

Перед использованием этого прибора внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем.

Согласно международным законам об авторском праве без разрешения и письменного согласия нашей компании не допускается копировать настояще руководство целиком или любую его часть в любой форме (включая цитирование или перевод на языки других стран или регионов).

Информация в этом руководстве по эксплуатации является верной на момент публикации и заменяет все ранее опубликованные материалы.

Изготовитель оставляет за собой право в любое время изменять характеристики и конструкцию продукта без уведомления.

Указания на информацию о безопасности

Значение предупреждений в данном руководстве

⚠ ВНИМАНИЕ! Данный заголовок предупреждает об условиях или действиях, которые могут повредить прибор или другое оборудование.

Предупреждение с таким заголовком требует, чтобы описанное действие было выполнено с осторожностью. При неправильном его выполнении или не в той последовательности данный прибор или другое оборудование могут быть повреждены. Если описанные условия не будут удовлетворены или не будут поняты полностью, то никакое действие, указанное в таком предупреждении производить нельзя.

⚠ ОСТОРОЖНО! Данный заголовок предупреждает об условиях или действиях, которые могут быть опасны для пользователя.

Предупреждение с таким заголовком требует, чтобы описанное действие было выполнено с осторожностью. При неправильном его выполнении или не в той последовательности возможны травма пользователя или летальный исход. Если описанные условия не будут удовлетворены или не будут поняты полностью, то никакое действие, указанное в таком предупреждении производить нельзя.

1

Значение предупреждающих символов

	ОСТОРОЖНО! Высокое напряжение
	Переменный ток (AC)
	Постоянный ток (DC)
	Переменный (AC) или постоянный (DC) ток
	ОСТОРОЖНО! Важная информация о безопасности
	Заземление
	Плавкий предохранитель
	Двойная изоляция
	Индикация разряженной батареи
	Изделие соответствует стандартам Евросоюза
	Не допускается утилизация электронных/электрических устройств вместе с бытовыми отходами.
CAT. II	Измерения CAT. II соответствуют проверке и измерениям в цепях с непосредственным подключением к контактам питания (гнездам и т.п.) установок с питанием низким напряжением.
CAT. III	Измерения CAT. III соответствуют проверке и измерениям в цепях, подключенных к распределительным устройствам низкого напряжения в зданиях.
CAT. IV	Измерения CAT. IV соответствуют проверке и измерениям в цепях, стационарно подключенных к источнику питания низкого напряжения в зданиях.

Информация о безопасности

Этот прибор сконструирован в соответствии требованиям международного стандарта электробезопасности МЭК61010-1 для электронных измерительных приборов. Конструкция и изготовление данных приборов строго соответствуют требованиям стандарта МЭК61010-1 CAT.III 600 В и степени загрязнения 2.

Меры предосторожности при работе с прибором

⚠ ОСТОРОЖНО!

Во избежание возможности электрошока или травмы и других несчастных случаев, пожалуйста, соблюдайте все указанные ниже меры предосторожности.

- Перед использованием этого прибора, пожалуйста, внимательно прочтайте данное руководство и обратите особое внимание на соответствующие предупреждения по безопасности.
- Строго соблюдайте положения этого руководства при использовании данного прибора. В противном случае защита данного прибора может быть ослаблена или повреждена.
- Пожалуйста, будьте осторожны при измерении в условиях напряжения выше 30 В_{сек} или 42 В_{пик} для переменного тока или 60 В для постоянного тока. При таком напряжении возрастает опасность электрошока.
- Перед использованием этого прибора убедитесь в его работоспособности путем измерения известного напряжения. Если прибор не работает нормально или поврежден, немедленно прекратите его использование.
- Перед использованием прибора убедитесь в отсутствии трещины или повреждения пластмассового корпуса. При выявлении дефекта немедленно прекратите использование прибора.
- Перед использованием этого прибора убедитесь в отсутствии дефектов щупов, повреждения изоляции и


- оголения металла у соединительных проводов щупов, Убедитесь в целостности проводников соединительных проводов и щупов. При выявлении любых дефектов сразу замените их щупами того же типа и с такими же характеристиками.
- Данный прибор должен использоваться в соответствии с указанной категорией измерения, указанным номинальным напряжением или током.
 - Пожалуйста, соблюдайте местные и официальные правила безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, щиток для лица или защитные очки, огнезащитную одежду и т.п.) во избежание травм в результате электрошока или электрической дугой при работе вблизи неизолированных проводников, находящихся под напряжением.
 - При появлении на ЖК-дисплее индикатора разряженной батареи ее необходимо немедленно заменить во избежание опасности травм из-за ошибки измерения.
 - Не допускается использовать данный прибор при наличии легковоспламеняющегося или взрывоопасного газа, паров или пыли, а также во влажной среде.
 - При их использовании щупов следите, чтобы ваши пальцы находились за их защитными барьерами.
 - При подключении щупов или соединительных проводов к объекту измерения первым всегда подключайте провод заземления, а при отключении от объекта измерения всегда отключайте его последним.
 - Перед демонтажем задней крышки прибора или крышки отсека батареи обязательно отключите соединительные провода щупов от мультиметра. Не допускается использовать прибор без задней крышки прибора или крышки отсека батареи.
 - Соответствие стандартам безопасности обеспечивается только при использовании щупов, поставляемых с прибором. В случае их повреждения используйте для замены щупы того же типа и с такими же характеристиками.

4

Описание прибора

Данный прибор является новым поколением высокопроизводительного цифрового мультиметра (**TrueRMS**) с современным дисплеем и конструкцией органов управления, представляющими более ясный и удобный пользовательский интерфейс. Это лучший выбор прибора для профессиональных电工, любителей и для домашнего хозяйства.

Передняя панель

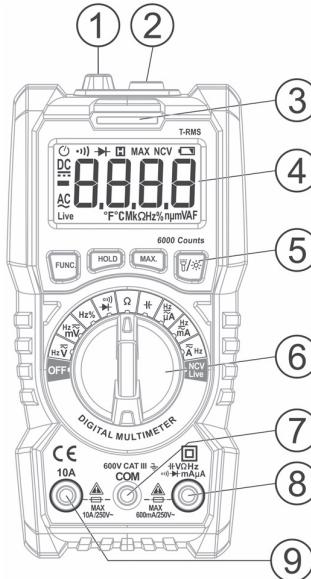

5

(1) Бесконтактный датчик напряжения

(2) Фонарик

(3) Красный / зеленый световой индикатор

(4) ЖК-дисплей

(5) Кнопки управления

(6) Поворотный переключатель

(7) Входное гнездо **COM**

(8) Входное гнездо большинства функций измерения

(9) Входное гнездо **10A**

Кнопка FUNC

Если одному положению поворотного регулятора соответствует несколько измерительных функций, то кнопка **FUNC** позволяет выбрать нужную функцию измерения.

Кнопка HOLD

Нажатие кнопки **HOLD** позволяет фиксировать текущее показание на ЖК-дисплее или вновь вернуться к отображению результатов измерений.

Кнопка MAX

Нажмите кнопку **MAX** для включения/выключения функции измерения максимума.

Подсветка ЖК-дисплея

Нажмите кнопку для включения или выключения задней подсветки ЖК-дисплея. Подсветка ЖК-дисплея будет автоматически выключена приблизительно через 10 с.

Включение/выключение фонарика

Нажмите и удерживайте кнопку дольше 2 секунд для выключения или выключения фонарика.

Автовыключение

- При отсутствии манипуляций управления данный прибор автоматически перейдет в режим энергосбережения приблизительно через 15 мин. Для возврата прибора в рабочее состояние нажмите любую кнопку.
- Функцию автовыключения можно заблокировать, если перед включением прибора нажать кнопку **FUNC**, не отпуская ее, включить прибор. Вновь функция автовыключения будет активирована при последующем включении прибора.

Процедура измерения

Измерение постоянного/переменного напряжения

- 1) Установите поворотный переключатель в положение с помощью кнопки **FUNC** выберите функцию измерения переменного или постоянного напряжения.
- 2) Вставьте штекер красного щупа в гнездо , а штекер черного щупа в гнездо .
- 3) Подключите с помощью щупов мультиметр к контактам исследуемой цепи для измерения напряжения.
- 4) Прочтите результат измерения на ЖК-дисплее.

ОСТОРОЖНО!

- Не допускается измерять напряжение выше 600 В во избежание повреждения мультиметра.
- В целях безопасности будьте особенно осторожны при измерении высокого напряжения во избежание электрошока или травмы.

6

7

- Перед использованием данного мультиметра убедитесь в его работоспособности путем измерения известного напряжения.

Замечание: при измерении переменного напряжения нажатия кнопки **FUNC** позволяют визуализировать результаты измерения частоты и коэффициента заполнения.

Измерение постоянного/переменного напряжения (диапазон **mV)**

- Установите поворотный переключатель в положение **mV**, с помощью кнопки **FUNC** выберите функцию измерения переменного или постоянного напряжения.
- Вставьте штекер красного щупа в гнездо **10mVHz**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**.
- Подключите с помощью щупов мультиметр к контактам исследуемой цепи для измерения напряжения.
- Прочтайте результат измерения на ЖК-дисплее.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не допускается измерять напряжение выше 600 В во избежание повреждения мультиметра.
- В целях безопасности будьте особенно осторожны при измерении высокого напряжения во избежание электрошока или травмы.
- Перед использованием данного мультиметра убедитесь в его работоспособности путем измерения известного напряжения.

Замечание: при измерении переменного напряжения нажатия кнопки **FUNC** позволяют визуализировать результаты измерения частоты и коэффициента заполнения.

- Вставьте штекер красного щупа в гнездо **10mA** или **10A**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**.
- Выключите питание исследуемой цепи; подключите мультиметр к исследуемой цепи, затем включите питание цепи.
- Прочтайте результат измерения на ЖК-дисплее.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не допускается производить измерение тока, если напряжение в точках разрыва цепи может превысить 250 В. В противном случае мультиметр может быть поврежден.
- В целях безопасности будьте особенно осторожны при измерении при высоком напряжении во избежание электрошока или травмы.
- Перед использованием данного мультиметра убедитесь в его работоспособности путем измерения известного тока.
- При измерении большого тока длительность измерения не должна превышать 15 секунд.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения мультиметра или оборудования перед измерением тока обязательно убедитесь в исправности плавкого предохранителя мультиметра.

Убедитесь, что измеряемый ток не превысит предельного допустимого значения; убедитесь в правильном выборе входа мультиметра.

Замечание: при измерении переменного тока нажатия кнопки **FUNC** позволяют визуализировать результаты измерения частоты и коэффициента заполнения.

Измерение частоты/коэффициента заполнения

- Установите поворотный переключатель в положение **Hz%**, с помощью кнопки **FUNC** выберите функцию измерения частоты или коэффициента заполнения.
- Вставьте штекер красного щупа в гнездо **10mA**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**.
- Подключите с помощью щупов мультиметр к контактам исследуемой цепи для измерения частоты или коэффициента заполнения.
- Прочтайте результат измерения на ЖК-дисплее.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не допускается производить измерение при напряжении выше 250 В во избежание повреждения мультиметра.
- В целях безопасности будьте особенно осторожны при измерении высокого напряжения во избежание электрошока или травмы.
- Перед использованием данного мультиметра убедитесь в его работоспособности путем измерения известного напряжения.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения мультиметра или другого оборудования при измерении частоты или коэффициента заполнения не допускается подавать на вход данного прибора напряжение выше 250 В.

Измерение постоянного/переменного тока

- Установите поворотный переключатель в положение **mA**, **mA** или **A**, затем с помощью кнопки **FUNC** выберите функцию измерения переменного или постоянного тока.

Измерение сопротивления

- Установите поворотный переключатель в положение **Ω**.
- Вставьте штекер красного щупа в гнездо **10mA**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**.
- Подключите с помощью щупов мультиметр к контактам исследуемой цепи или компоненту для измерения сопротивления.
- Прочтайте результат измерения на ЖК-дисплее.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждения мультиметра или электрошока перед измерением сопротивления в цепи следует отключить питание исследуемого объекта и полностью разрядить все высоковольтные конденсаторы.

"Прозвонка" цепи

- Установите поворотный переключатель в положение **→**, затем с помощью кнопки **FUNC** выберите функцию "прозвонка" цепи.
- Вставьте штекер красного щупа в гнездо **10mA**, а штекер черного щупа в гнездо **COM**.
- Подключите с помощью щупов мультиметр к контактам исследуемой цепи или компоненту.
- Прочтайте результат измерения на ЖК-дисплее.
- Если сопротивление будет около 30 Ом или меньше, то мультиметр оповестит звуковым сигналом и включением зеленого светового индикатора. Если сопротивление будет от 30 до 60 Ом, цвет светового индикатора будет красным. На ЖК-дисплее будет отображаться результат измерения сопротивления.

ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждения мультиметра или электрошока перед использованием функции "прозвонка" цепи следует отключить питание исследуемого объекта и полностью разрядить все высоковольтные конденсаторы.

Проверка диодов

- Установите поворотный переключатель в положение , затем с помощью кнопки **FUNC** выберите функцию проверка диодов.
- Вставьте штекер красного щупа в гнездо  , а штекер черного щупа в гнездо  .
- Подключите красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду проверяемого диода.
- Прочтайте на ЖК-дисплее результат измерения падения напряжения на диоде при прямом смещении.

ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждения мультиметра или электрошока перед использованием функции проверка диодов непосредственно в цепи следует отключить питание исследуемого объекта и полностью разрядить все высоковольтные конденсаторы.

Измерение емкости

- Установите поворотный переключатель в положение .
- Вставьте штекер красного щупа в гнездо  , а штекер черного щупа в гнездо  .
- Подключите с помощью щупов мультиметр к контактам исследуемой цепи или конденсатора для измерения емкости.

12

13

- Вставьте штекер красного щупа в гнездо  , затем коснитесь наконечником красного щупа исследуемого контакта.
- При обнаружении слабого сигнала переменного тока мультиметр включит зеленый индикатор, издавая редкие звуковые сигналы.
- При увеличении сигнала переменного тока мультиметр включит красный индикатор, а издаваемые звуковые сигналы станут частыми.

ОСТОРОЖНО!

Во избежание несчастного случая, например, электрошока или травмы строго выполняйте правила техники безопасности.

Характеристики

Основные технические характеристики

- Условия эксплуатации:
 - CAT. III 600 В;
 - степень загрязнения 2, высота < 2000 м
- Температура и влажность при эксплуатации:
 - 0~40 °C (меньше 80 % до 10 °C, без конденсации)
- Температура и влажность при хранении:
 - 10~60 °C (меньше 70 %, без батареи питания).
- Температурный коэффициент: 0,1x(заявленная погрешность) /°C (ниже 18 °C или выше 28 °C)
- Макс. напряжение между входными гнездами и физической землей: 600 В
- Защитные предохранители: mA: 600 mA/250 В, быстродействующий; 10 A: 10 A/250 В, быстродействующий.
- Скорость реакции: около 3 измерения в секунду.
- Дисплей: макс. показание 6000, автоматическое отображение символов единицы измерения в соответствии с текущей функцией и диапазоном измерения
- Индикация перегрузки: показание "OL" на ЖК-дисплее.

14

- Прочтайте результат измерения на ЖК-дисплее.

ОСТОРОЖНО!

Во избежание повреждения мультиметра или электрошока перед измерением емкости конденсатора в цепи следует отключить питание исследуемого объекта и полностью разрядить все высоковольтные конденсаторы.

Бесконтактный индикатор наличия напряжения

- Установите поворотный переключатель в положение , затем с помощью кнопки **FUNC** выберите функцию бесконтактного индикатора наличия напряжения. Мультиметр отобразит **NCV**.
- Медленно приближайте бесконтактный датчик напряжения к интересующей точке.
- При обнаружении слабого сигнала переменного тока мультиметр включит зеленый индикатор, издавая редкие звуковые сигналы.
- При увеличении сигнала переменного тока мультиметр включит красный индикатор, а издаваемые звуковые сигналы станут частыми.

ОСТОРОЖНО!

Во избежание несчастного случая, например, электрошока или травмы строго выполняйте правила техники безопасности.

Контактный индикатор наличия напряжения

- Установите поворотный переключатель в положение , затем с помощью кнопки **FUNC** выберите функцию контактного индикатора наличия напряжения. Мультиметр отобразит **LIVE**.

- Индикатор разряженной батареи: при напряжении на батарее питания ниже нормы на ЖК-дисплее индикатор .
- Индикация полярности входного сигнала: автоматическое отображение символа "-" для отрицательной полярности.
- Питание: 2 элемента 1,5 В, тип AAA.
- Размеры: 151 мм x 75 мм x 46 мм

Метрологические характеристики

Заявленная погрешность гарантируется при температуре окружающей среды (23±5) °C и относительной влажности не больше 80 %, в течение одного года от даты изготовления или последней калибровки.

Погрешность указана в виде: ±(% пкзн + емр), где пкзн – показание прибора,

емр – значение единицы младшего разряда.

Постоянное напряжение

Диапазон	Разрешение	Погрешность
60 мВ	0.01 мВ	±(0.5% пкзн+3 емр)
600 мВ	0.1 мВ	
6 В	0.001 В	
60 В	0.01 В	
600 В	0.1 В	

Импеданс входа: 10 MΩ;

Максимальное входное напряжение: 600 В;

Защита от перегрузки: 600 В.

15

Переменное напряжение

Диапазон	Разрешение	Погрешность
60 мВ	0.01 мВ	$\pm(1.0\% \text{ пкн}+3 \text{ емр})$
600 мВ	0.1 мВ	
6 В	0.001 В	
60 В	0.01 В	
600 В	0.1 В	

Импеданс входа: 10 МОм;
Максимальное входное напряжение: 600 В;
Защита от перегрузки: 600 В;
Диапазон частоты: 10 Гц ~ 1 кГц; TrueRMS

Постоянный ток

Диапазон	Разрешение	Погрешность
600 мА	0.1 мА	$\pm(1.2\% \text{ пкн}+3 \text{ емр})$
6000 мА	1 мА	
60 мА	0.01 мА	
600 мА	0.1 мА	
6 А	0.001 А	
10 А	0.01 А	

Защита от перегрузки: мкА, мА: 600 мА/250 В, быстродействующий;
10А: 10 А/250 В, быстродействующий.
Макс. входной ток: мА: 600 мА; А: 10 А
При измерении большого тока длительность измерения не должна превышать 15 секунд.

Переменный ток

Диапазон	Разрешение	Погрешность
600 мкА	0.1 мкА	$\pm(1.5\% \text{ пкн}+3 \text{ емр})$
6000 мкА	1 мкА	
60 мА	0.01 мА	
600 мА	0.1 мА	
6 А	0.001 А	
10 А	0.01 А	

Защита от перегрузки: мкА, мА: 600 мА/250 В, быстродействующий;
10А: 10 А/250 В, быстродействующий.
Макс. входной ток: мА: 600 мА; А: 10 А
Диапазон частоты: 10 Гц ~ 1 кГц; TrueRMS
При измерении большого тока длительность измерения не должна превышать 15 секунд.

Сопротивление

Диапазон	Разрешение	Погрешность
600 Ом	0.1 Ом	$\pm(1.0\% \text{ пкн}+3 \text{ емр})$
6 кОм	0.001 кОм	
60 кОм	0.01 кОм	
600 кОм	0.1 кОм	
6 МОм	0.001 МОм	
60 МОм	0.01 МОм	$\pm(1.5\% \text{ пкн}+3 \text{ емр})$

Защита от перегрузки: 600 В

Емкость

Диапазон	Разрешение	Погрешность
10 нФ	0.001 нФ	$\pm(4.0\% \text{ пкн}+3 \text{ емр})$
100 нФ	0.01 нФ	
1000 нФ	0.1 нФ	
10 мкФ	0.001 мкФ	
100 мкФ	0.01 мкФ	
1000 мкФ	0.1 мкФ	$\pm(5.0\% \text{ пкн}+5 \text{ емр})$
10 мФ	0.001 мФ	
100 мФ	0.01 мФ	

Защита от перегрузки: 600 В
Замечание: погрешность без учета влияния паразитных емкостей.

Частота/коэффициент заполнения

Диапазон	Разрешение	Погрешность
10 Гц	0.001 Гц	$\pm(1.0\% \text{ пкн}+3 \text{ емр})$
100 Гц	0.01 Гц	
1000 Гц	0.1 Гц	
10 кГц	0.001 кГц	
100 кГц	0.01 кГц	
1000 кГц	0.1 кГц	$\pm(3.0\% \text{ пкн}+3 \text{ емр})$
10 МГц	0.001 МГц	
1~99%	0.1%	

Частота/коэффициент заполнения:

- 1) Диапазон: 0~10 МГц
 - 2) Чувствительность: 0.2~10 В, переменное
 - 3) Защита от перегрузки: 600 В;
- Напряжение:
- 1) Диапазон: 0~100 кГц
 - 2) Чувствительность: 0.5~600 В, переменное
- Ток:
- 1) Диапазон: 0~100 кА
 - 2) Чувствительность: $\geq 1/4$ текущего диапазона
 - 3) Защита от перегрузки: мкА, мА: 600 мА/250 В, быстродействующий;
10А: 10 А/250 В, быстродействующий.

Проверка диодов

Функция	Комментарий
	Испытательный ток около 2.5 мА; напряжение холостого хода около 3 В; защита от перегрузки: 600 В

"Прозвонка" цепи

Функция	Комментарий
	Напряжение холостого хода около 1 В; защита от перегрузки: 600 В

Обслуживание

Чистка

Наличие пыли или влаги на входных гнездах может привести к ошибке измерения. Чистка входных гнезд производится следующим образом.

- 1) Выключите мультиметр и отсоедините все соединительные провода.
- 2) Переверните прибор и вытряхните пыль, скопившуюся во входных гнездах. Протрите поверхность корпуса влажной тканью, используя мягкое моющее средство. Не допускается использовать абразивы или растворители. Протрите контакты в каждом входном гнезде чистым ватным тампоном, смоченным в спирте.

ОСТОРОЖНО!

Держите мультиметр чистым и сухим во избежание электрошока или повреждения прибора.

Замена батареи и плавкого предохранителя

Замена батареи

- 1) Выключите мультиметр и отсоедините все соединительные провода.
- 2) С помощью отвертки выверните винты фиксации крышки отсека батареи и снимите ее.
- 3) Замените разряженные элементы питания, соблюдая полярность согласно маркировке, имеющейся на внутренней стороне крышки отсека батареи.
- 4) Установите на место крышку отсека батареи и зафиксируйте ее винтами.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Во избежание электрошока или травмы в результате ошибочного показания немедленно замените батарею питания при появлении на ЖК-дисплее индикатора разряженной батареи. Не допускается короткое замыкание батареи питания или установка элемента питания обратной полярности.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, удалите из него батарею питания во избежание повреждения прибора из-за возможной протечки батареи.

Замена плавкого предохранителя

- 1) Выключите мультиметр и отсоедините все соединительные провода.
- 2) С помощью отвертки выверните винты фиксации задней крышки и снимите ее.
- 3) Замените вышедший из строя плавкий предохранитель, используя для замены новый плавкий предохранитель с аналогичными характеристиками. Убедитесь, что плавкий предохранитель имеет надежный контакт.

4) Установите на место заднюю крышку и зафиксируйте ее винтами.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Используйте для замены только предохранитель указанного типа и номинала.

RUS18113CV10

EMC&LVD

Designed and Conforms to
IEC61010-1
1000V CAT III

